

FLUKE®

381

Remote Display True-rms Clamp Meter

คู่มือผู้ใช้

(Thai)

April 2010

© 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

การรับประกันแบบมีข้อจำกัดและข้อจำกัดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของ Fluke นี้ จะปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุที่ใช้และในด้านขั้นตอนการผลิต เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้ไม่รวมถึงฟิวส์ แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ การละลาย การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การแก้ไขดัดแปลง การปนเปื้อนหรือการใช้งานและการเก็บรักษาในสถานะที่ไม่ปกติ การขายต่อจะไม่ได้รับการขยายการรับประกันใดๆจาก Fluke การขอรับการบริการในระหว่างเวลาประกัน ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดที่ได้รับการรับรองจาก Fluke เพื่อรับข้อมูลการรับรองต่อนั้นจึงส่งตัวผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการนั้นพร้อมรายละเอียดของปัญหาผู้ขายไม่มีสิทธิในการขยายการรับประกันในนามของ Fluke ถ้าต้องการได้รับบริการระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Fluke เพื่อขอข้อมูลการได้รับสิทธิ, หลังจากนั้นให้ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการพร้อมทั้งรายละเอียดของปัญหา การรับประกันนี้สำหรับการแก้ไขของท่านเท่านั้น ไม่มีการรับประกันอื่นใด เช่นความเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะทางที่ได้ระบุไว้ โดยตรง หรือโดยปริยาย Fluke ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียในกรณีพิเศษ โดยทางอ้อมโดยอุบัติเหตุ หรือเป็นผลต่อเนื่อง มาจากสาเหตุหรือข้อสมมติใดๆ เนื่องจากในบางรัฐ หรือในบางประเทศ ไม่อนุญาตให้ยกเว้น หรือจำกัด การรับประกันโดยนัย หรือของความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่อง ดังนั้นการจำกัดความรับผิดชอบที่กล่าวนี้ อาจจะไม่มี ผลกับท่าน ไม่มีการรับประกันอื่นใด (เช่นปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์เฉพาะ)ที่ได้รับการตกลงไว้ หรือโดยปริยาย Fluke ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญเสียพิเศษใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมโดยอุบัติเหตุ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุหรือเหตุใดๆ เนื่องจากในบางประเทศไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันโดยปริยาย หรือ ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือเป็นผลเนื่องมาจาก ดังนั้น ข้อจำกัดนี้อาจจะไม่มีผลบังคับกับท่าน

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทนำ.....	1
วิธีติดต่อ Fluke	1
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย.....	2
ข้อมูลความถี่ของวิทยุ	7
คุณสมบัติ	8
Remote Display	8
สัญลักษณ์แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย	10
ที่วัดกระแสแบบยึดหมุน.....	10
ปิดเครื่องอัตโนมัติ	10
ไฟส่องสว่าง.....	11
หยุดการแสดงผล.....	11
MIN MAX AVG	11
ตั้งค่ากระแสไฟฟ้า DC เป็นศูนย์	11
Inrush	12
สัญลักษณ์แบตเตอรี่ใกล้หมด.....	12

จอแสดงผล	17
การวัด	19
กระแส AC และ DC (คีม)	19
กระแสไฟฟ้า AC (ที่วัดกระแสแบบยึดหยุน)	22
แรงดันไฟฟ้า AC และ DC	23
ความต้านทาน/ภาวะต่อเนื่อง	26
การวัดกระแสไฟฟ้า Inrush (คีมและที่วัดกระแสแบบยึดหยุน)	26
การวัดความถี่ (คีมและที่วัดกระแสแบบยึดหยุน)	28
การบำรุงรักษา	28
การทำความสะอาดมิเตอร์และที่วัดกระแสแบบยึดหยุน	28
การเปลี่ยนแบตเตอรี่	29
ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้	31
ข้อมูลจำเพาะ	32
ข้อมูลจำเพาะด้านไฟฟ้า	32
ข้อมูลจำเพาะเชิงกล	37
ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม	38

บทนำ

⚠⚠ คำเตือน

อ่าน "ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย" ก่อนที่จะใช้เครื่องวัด

Fluke 381 เป็น Clamp Meter (มิเตอร์) แบบพกพาที่ใช้แบตเตอรี่และมีโมดูลแสดงผลระยะไกลและ iFlex (ที่วัดกระแสแบบยืดหยุ่น) ที่ถอดได้ Remote Display สามารถถอดออกจากตัวมิเตอร์และอ่านในระยะห่างจากจุดที่วัดได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถอ่านจอแสดงผลในกรณีการวัดที่ยากลำบาก เช่นในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือในพื้นที่แคบ Flexible Current Probe ช่วยให้สามารถวัดกระแสไฟฟ้าระดับสูง (ถึง 2500 A ac) และสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่มีเตอร์คีมแบบเดิมไม่สามารถวัดได้

วิธีติดต่อ Fluke

ผู้ใช้สามารถติดต่อ Fluke ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้

- ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค สหรัฐอเมริกา: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- ฝ่ายการปรับตั้ง/ซ่อม สหรัฐอเมริกา: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- แคนาดา: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- ยุโรป: +31 402-675-200

- ญี่ปุ่น: +81-3-3434-0181
- สิงคโปร์: +65-738-5655
- ประเทศอื่นๆ: +1-425-446-5500

หรือเข้าสู่เว็บไซต์ของ Fluke ที่ www.fluke.com

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่ <http://register.fluke.com>

ถ้าต้องการดู พิมพ์ หรือดาวน์โหลดข้อมูลเสริมล่าสุดของคู่มือ โปรดเข้าสู่ <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>



ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน แสดงถึงสภาวะและการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ **ข้อควรระวัง** แสดงถึงสภาวะและขั้นตอนการทำงานที่อาจทำให้มีเดออร์เสียหาย หรืออาจทำให้ข้อมูลสูญหายอย่างถาวร สัญลักษณ์ที่ใช้ในมิเตอร์และในคู่มือนี้มีคำอธิบายอยู่ในตาราง 1

⚠ ⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟช็อตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ใช้มิเตอร์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นแล้ว การป้องกันที่มีอยู่ในมิเตอร์อาจไม่ได้ผล
- ตรวจสอบกรอบภายนอกก่อนที่จะใช้มิเตอร์ ตรวจสอบหารอยร้าวหรือพลาสติกที่ขาดหายไป ตรวจสอบดูฉนวนหุ้มรอบๆ ขั้วต่ออย่างถี่ถ้วน
- อย่าวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับขณะที่สายวัดทดสอบเสียบอยู่กับแฉับดินพุท

- ตรวจสอบว่าฝาปิดแบตเตอรี่ปิดอยู่และล็อกไว้ก่อนที่จะใช้งานมิเตอร์
- ถอดสายวัดทดสอบออกจากมิเตอร์ก่อนที่จะเปิดฝาปิดแบตเตอรี่
- ตรวจสอบสายวัดทดสอบว่าเสียหายหรือมีการถลอกจนเห็นส่วนที่เป็นโลหะเปิดออกมาหรือไม่ ตรวจสอบภาวะต่อเนืองของสายวัดทดสอบ เปลี่ยนสายวัดทดสอบที่เสียหายก่อนที่จะใช้มิเตอร์
- โปรดอย่าใช้มิเตอร์ถ้ามิเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง การป้องกันอาจทำงานไม่ได้ผล หากไม่แน่ใจ โปรดนำมิเตอร์ไปรับการตรวจสอบ
- โปรดอย่าใช้มิเตอร์ใกล้ก๊าซไวไฟ ไออน้ำหรือในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
- ใช้แบตเตอรี่ AAA เท่านั้นในการให้พลังงานกับมิเตอร์ โดยติดตั้งภายในมิเตอร์อย่างเหมาะสม
- เพื่อป้องกันการอ่านค่าผิดซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บได้ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีที่สัญลักษณ์แบตเตอรี่ใกล้หมด (meter  หรือ remote ) ปรากฏ
- เมื่อตรวจสอบข้อมมิเตอร์ โปรดใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ระบุให้เท่านั้น โปรดดูตาราง 5
- ให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบข้อมมิเตอร์
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำงานกับแรงดันไฟฟ้า > 30 V ac rms, สูงสุด 42 V ac หรือ 60 V dc ค่าแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเชื่อมต่อมิเตอร์ระหว่างขั้วต่อหรือระหว่างขั้วต่อกับสายดินที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าที่ระบุไว้บนตัวเครื่อง
- เมื่อใช้ที่วัด ให้ระวังอย่าให้นิ้วพันจากที่กั้นนิ้วบนที่วัด

 
- เชื่อมต่อสายวัดทดสอบรวมก่อนที่จะเชื่อมต่อสายวัดทดสอบ Live เมื่อถอดสายวัดทดสอบให้ถอดสายวัดทดสอบ Live ก่อน
- อย่าทำงานเพียงลำพัง เพื่อให้สามารถขอความช่วยเหลือได้ในกรณีฉุกเฉิน
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำงานกับสายนำไฟฟ้าหรือบัสบาร์ที่ไม่มีฉนวนการสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของท้องถิ่นและประเทศอย่างเคร่งครัด ต้องใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บเนื่องจากประกายไฟเมื่อทำงานกับตัวนำไฟฟ้า Live ที่มีอันตราย
- เมื่อวัด ให้ระวังให้นิ้วมีออกอยู่หลังที่กันแทคไทล์ ดรูปที่ 2
- ดัดพลังงานของวงจรและคายประจุของคาปาซิเตอร์แรงดันสูงทั้งหมดก่อนที่จะทดสอบไดโอดหรือวัดความต้านทาน ภาวะต่อเนื่อง หรือความจุ
- อย่าวัดกระแส ac/dc ในวงจรที่มีแรงดันหรือกระแสมากกว่า 1000 V หรือ 1000 A ด้วยคีมของมิเตอร์
- อย่าใช้งานมิเตอร์โดยที่ถอดฝาด้านหลังหรือที่ครอบตัวมิเตอร์เปิดอยู่
- อย่าวัดกระแส ac ในวงจรที่มีแรงดันหรือกระแสมากกว่า 1000 V หรือ 2500 A ด้วยที่วัดกระแสแบบยึดหุยน
- อย่าใช้ที่วัดกระแสแบบยึดหุยนรอบๆ หรือถอดจากตัวนำ LIVE ที่มีอันตราย
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษระหว่างการติดตั้งและถอดที่วัดกระแสแบบยึดหุยน คายพลังงานให้กับการติดตั้งขณะทดสอบ หรือสวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม


⚠ ข้อควรระวัง

ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมิเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ทดสอบ:

- ใช้แฉับ ฟังก์ชัน และช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวัด

ตาราง 1 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	AC (ไฟฟ้ากระแสสลับ)		จุดต่อลงดิน
	DC (ไฟฟ้ากระแสตรง)		กระแส AC และ dc
	แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย		เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป
	เสี่ยงต่ออันตราย ข้อมูลสำคัญ โปรดดูคู่มือผู้ใช้		เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอเมริกาเหนือ
	แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ใกล้หมดเมื่อปรากฏ		หุ้มฉนวน 2 ชั้น
	ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการแยก ไปที่ เว็บไซต์ของ Fluke สำหรับข้อมูลในการนำกลับมาใช้ใหม่		

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
CAT III	ประเภทการวัด III ของ IEC อุปกรณ์ CAT III มีการป้องกันภาวะชั่วคราวในอุปกรณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์คงที่ เช่น แผงไฟฟ้า ฟิวส์ และวงจรสาขา ตลอดจนระบบไฟสองสว่างในอาคารขนาดใหญ่	CAT IV	ประเภทการวัด IV ของ IEC อุปกรณ์ CAT IV มีการป้องกันภาวะชั่วคราวจากระดับการจ่ายไฟหลัก เช่น มิเตอร์ไฟฟ้าหรือโอเวอร์เฮดหรือบริการสาธารณูปโภคใต้ดิน
	ตรวจสอบและได้รับอนุญาตโดย TÜV Product Services	 N10140	สอดคล้องกับมาตรฐานของออสเตรเลีย
	อย่าใช้กับหรือถอดออกจากตัวนำ LIVE ที่มีอันตราย		สามารถใช้รอบๆ และถอดออกจากตัวนำ LIVE ที่มีอันตราย

หมายเหตุ

*ประเภทการวัด (CAT) และการกำหนดแรงดันไฟฟ้าของสายวัดทดสอบ
อุปกรณ์เสริมของสายวัดทดสอบ อุปกรณ์เสริมของคีมวัดกระแส
และมิเตอร์คือค่าต่ำสุดขององค์ประกอบใดก็ได้หนึ่งองค์ประกอบในชุดนั้นๆ*

ข้อมูลความถี่ของวิทยุ

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงคลื่นวิทยุไร้สาย 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนโดย Fluke Corporation จะทำให้สิทธิของผู้ใช้ในการใช้อุปกรณ์นี้เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 15 ของกฎ FCC การใช้งานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณ
2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนสัญญาณใดๆ รวมถึงการรบกวนที่ก่อให้เกิดการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B: อุปกรณ์ดิจิทัลที่วางตลาดเพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย โดยไม่รวมการใช้งานในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ตัวอย่างของอุปกรณ์เหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะเดียวกันที่มีการวางตลาดเพื่อใช้งานโดยสาธารณชน

มิเตอร์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามข้อ 15 ของกฎ FCC

ขีดจำกัดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในพื้นที่พักอาศัยได้อย่างเพียงพอ อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถกระจายพลังงานความถี่วิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ

อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง

ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์

ซึ่งสามารถดูได้จากการเปิดและปิดอุปกรณ์

ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานพยายามแก้ไขสัญญาณรบกวนโดยใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อผู้ขายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

คำว่า "IC:" ก่อนหมายเลขใบรับรองวิทยุนั้นเป็นการระบุว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของ Industry's Canada เท่านั้น

คุณสมบัติ

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายคุณสมบัติของมิเตอร์โดยละเอียด ดูรูปที่ 2 และตาราง 2

Remote Display

มิเตอร์นี้ใช้เทคโนโลยีไร้สาย 802.15.4


พลังงานต่ำเพื่อให้โมดูลการแสดงผลทำงานในจุดอื่นนอกเหนือจากที่ฐานของมิเตอร์ ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของมิเตอร์ (หยุด, MIN MAX AVG และไฟส่องสว่าง) แต่การควบคุมมิเตอร์จากระยะไกลอย่างสมบูรณ์นั้นไม่สามารถทำได้ผ่านโมดูลการแสดงผล

สัญญาณวิทยุไร้สายไม่เป็นอุปสรรคต่อการวัดของมิเตอร์ ตามปกติ

สัญญาณวิทยุจะปิดเมื่อโมดูลการแสดงผลต่อเข้ากับฐานของมิเตอร์

เป็นไปได้ว่าสัญญาณวิทยุอาจทำงานเมื่อโมดูลการแสดงผลต่อเข้ากับมิเตอร์ และสวิตช์ฟังก์ชันโรตารีอยู่ที่ OFF เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาณวิทยุปิดอยู่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากฐานของมิเตอร์และโมดูลการแสดงผล

โมดูลการแสดงผลจะซิงโครไนซ์กับฐานของมิเตอร์เมื่อต่อเข้ากับฐานของมิเตอร์และเปิดอยู่
คุณสามารถซิงโครไนซ์โมดูลการแสดงผลอื่นกับฐานของมิเตอร์
แต่สามารถซิงโครไนซ์โมดูลการแสดงผลเข้ากับฐานมิเตอร์ได้เพียงครั้งละโมดูลเดียว
ฐานของมิเตอร์และจอแสดงผลสามารถอยู่ห่างกันได้สูงสุด 10 เมตร โดยที่การเชื่อมต่อของสัญญาณไม่ตัด
ระยะห่างนี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งกีดขวางระหว่างฐานของมิเตอร์กับจอแสดงผล
จะมีการเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุเมื่อ (☑) ปรากฏในจอแสดงผล
ถ้าต้องการถอดจอแสดงผลออกจากฐานของมิเตอร์ ให้ดูที่รูปที่ 1

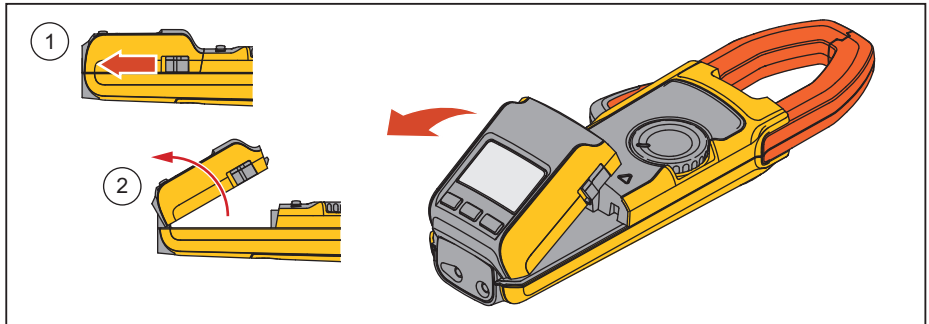

ghn10.eps

รูปที่ 1 Remote Display

สัญลักษณ์แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย

เมื่อมีเดอรรตรวจพบแรงดันไฟฟ้า ± 30 V หรือแรงดันไฟฟ้าโอเวอร์โวลต (OL) $\frac{f}{}$ จะปรากฏบนจอแสดงผลและไฟ LED แรงดันไฟฟ้าสูง (\triangle)

ที่ฐานของมิเตอร์จะสว่างเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีความดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายที่อินพุตของมิเตอร์

ที่วัดกระแสแบบยึดหมุน

$\triangle \triangle$ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

โปรดอย่าใช้หรือถอดออกจากตัวนำไฟฟ้าที่เป็นอันตราย

ที่วัดกระแส AC แบบยึดหมุนที่มีประสิทธิภาพสูงใช้หลักการของ Rogowski เป็นหลัก

และใช้สำหรับการวัดรูปแบบคลื่น sinusoidal, พัลส์ และรูปแบบคลื่นชนิดอื่นๆ

ได้อย่างแม่นยำและไม่ก่อให้เกิดการรบกวน หัววัดที่ยึดหมุนและมีน้ำหนักเบา

ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยาก และทำงานได้ดีกับตัวนำขนาดใหญ่


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่วัดกระแสแบบยึดหมุน โปรดดูที่ “การวัดกระแส (ที่วัดกระแสแบบยึดหมุน)”

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

มิเตอร์จะปิดถ้าไม่มีการกดปุ่มหรือสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีเป็นเวลา 20 นาที ถ้ามิเตอร์ปิด

ให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีไปที่ตำแหน่ง OFF และเปิดอีกครั้ง



การปิดเครื่องอัตโนมัติจะไม่ทำงานในระหว่างการใช้ฟังก์ชัน Min Max Avg

ถ้าต้องการปิดการใช้งานการปิดเครื่องอัตโนมัติ ให้กด  ค้างไว้ขณะที่เปิดมิเตอร์

ไฟส่องสว่าง



กด  เพื่อสลับการเปิดและปิดไฟส่องสว่าง แสงไฟพื้นหลังจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 2 นาที ถ้าต้องการปิดการใช้งานการปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติ ให้กด  ค้างไว้ขณะที่เปิดมิเตอร์

หยุดการแสดงผล


ถ้าต้องการเก็บค่าและหยุดค่าที่อ่านไว้ในปัจจุบัน ให้กด  ขณะที่อ่านค่า กด  อีกครั้งเพื่อกลับสู่การอ่านค่าในขณะนั้น

MIN MAX AVG

โหมด Min Max Avg จะเก็บค่าต่ำสุด สูงสุด และเฉลี่ยของสัญญาณเอาต์พุตในช่วงเวลาหนึ่ง

กด  เพื่อเข้าสู่โหมด Min Max Avg กดอีกครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุด กดปุ่มเป็นครั้งที่สามเพื่ออ่านค่าเฉลี่ย ถ้าต้องการออกจากโหมด Min Max Avg ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาที เมื่ออยู่ในโหมด Min Max Avg คุณสมบัตืการปิดเครื่องอัตโนมัติจะไม่ทำงาน





ตั้งค่ากระแสไฟฟ้า DC เป็นศูนย์

กด  เพื่อลบค่าออฟเซต dc ที่อาจมีผลต่อความแม่นยำของการอ่านค่า dc

 
Inrush

กระแส Inrush คือกระแสที่กระชากเมื่อเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก มิเตอร์สามารถวัดค่ากระแสที่กระชากนี้ได้ กระแสกระชากจากมอเตอร์เป็นตัวอย่างหนึ่งของกรณีนี้ ฟังก์ชัน Inrush จะรับค่าตัวอย่างประมาณ 400 ตัวอย่างในช่วงเวลา 100 ms และคำนวณกรอบของกระแสเริ่มต้น

สัญลักษณ์แบตเตอรี่ใกล้หมด


มิเตอร์ใช้สัญลักษณ์แบตเตอรี่ใกล้หมดสองชนิดคือ: meter  และ remote  เมื่อ meter  ปรากฏ แสดงว่าแบตเตอรี่ในฐานของมิเตอร์ต้องได้รับการชาร์จ แบตเตอรี่ที่ใกล้หมดในฐานของมิเตอร์จะมีผลต่อการอ่านค่า เมื่อ remote  ปรากฏ แสดงว่าแบตเตอรี่ของจอแสดงผลที่ถอดออกได้ต้องได้รับการชาร์จ การวัดจะไม่ได้รับผลจากแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดในจอแสดงผล

ตาราง 2 คุณสมบัติของมิเตอร์

รายการ	คำอธิบาย
①	คีมวัดกระแสไฟฟ้า
②	แผงกันแทคไทล์
③	สวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารี ดูที่ตาราง 3
④	สัญลักษณ์แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย
⑤	ปุ่มปลดจอแสดงผล
⑥	จอแสดงผล
⑦	ปุ่มไฟสองสว่าง: เปิดและปิดไฟสองสว่าง ไฟสองสว่างจะทำงานเป็นเวลา 2 นาทีเมื่อไม่มีการทำงานของปุ่มหรือสวิตช์ และจะปิดลง
⑧	ปุ่มหยุด: หยุดค่าการแสดงผลบนจอ และปลดปล่อยค่าเป็นปกติเมื่อกดครั้งที่สอง
⑨	ปุ่ม Min Max: เมื่อกดครั้งแรก มิเตอร์จะแสดงค่าอินพุตสูงสุด เมื่อกดครั้งต่อไป จะเป็นการแสดงค่าต่ำสุดและค่าเฉลี่ย กด  ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อออกจากโหมด min max ฟังก์ชันนี้สามารถทำงานในโหมดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความถี่


รายการ	คำอธิบาย
⑩	ปุ่ม Zero/Shift: ลบค่าออฟเซต dc จากการวัดกระแส dc นอกจากนี้ยังใช้สลับเพื่อทำงานตามรายการสีเหลืองบนสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารี
⑪	ปุ่ม Inrush: กดเพื่อเข้าสู่โหมด Inrush กดครั้งที่สองเพื่อออกจากโหมด Inrush เวลาในการรวมข้อมูลคือ 100 ms
⑫	ปุ่มเปิดคีม
⑬	เครื่องหมายจัดแนว: เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความแม่นยำ ตัวนำจะต้องตรงกับเครื่องหมายเหล่านี้
⑭	ขั้วร่วม
⑮	ขั้วอินพุตโวลต์/โอห์ม
⑯	ขั้วอินพุตของที่วัดกระแสแบบยึดหยุน

ตาราง 3 สวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารี

ตำแหน่งของสวิตช์	ฟังก์ชัน
OFF	มิเตอร์ถูกปิด
\tilde{V}	แรงดันไฟฟ้า AC
\overline{V}	แรงดันไฟฟ้า DC
Ω	ความต้านทานและภาวะต่อเนื่อง
$\text{Hz} \sim$ A	กระแสไฟฟ้า AC กด <input type="checkbox"/> ZERO เพื่อเปลี่ยนเป็นความถี่
\overline{A}	กระแสไฟฟ้า DC
 Hz iFlex A	การวัดกระแสไฟฟ้า AC และความถี่โดยใช้ที่วัดกระแสแบบยึดหมุน กด <input type="checkbox"/> ZERO เพื่อเปลี่ยนเป็นความถี่

จอแสดงผล

ถ้าต้องการดูทุกส่วนในหน้าจพร้อมกัน ให้กด **HOLD** ขณะที่เปิดมิเตอร์ รูปที่ 3 และตาราง 4

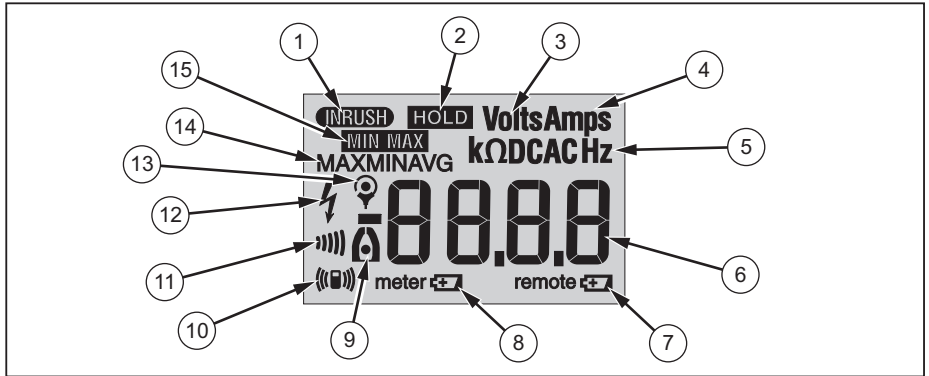

ghn01.eps

รูปที่ 3 จอแสดงผล

ตาราง 4 จอแสดงผล

รายการ	คำอธิบาย	รายการ	คำอธิบาย
①	Inrush ทำงาน	⑧	สัญลักษณ์แบตเตอรี่ของฐานมีเตอร์ใกล้เคียง
②	กำลังหยุดจอแสดงผล	⑨	วัดค่าที่คิมวัด
③	โวลต์	⑩	กำลังส่งสัญญาณ RF ไปยัง Remote Display
④	แอมป์	⑪	ภาวะต่อเนื่อง
⑤	โอห์ม, DC, AC, เฮิร์ตซ์	⑫	มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย
⑥	จอแสดงผลหลัก	⑬	วัดค่าที่วัดกระแสแบบยืดหยุ่น
⑦	สัญลักษณ์แบตเตอรี่ของ Remote Display ใกล้เคียง	⑭	กำลังแสดงค่า Min, Max หรือ Avg
		⑮	โหมด Min Max ทำงาน

การวัด

หมายเหตุ

ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรก ให้ดึงแผ่นกันแบตเตอรี่ออก (พลาสติกชิ้นเล็กๆ
ระหว่างแบตเตอรี่กับหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่)

กระแส AC และ DC (คีม)


⚠⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ:

- เมื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้า โปรดถอดสายวัดทดสอบออกจากมิเตอร์
- ให้ระวังให้นิ้วมืออยู่หลังที่กันแทคไทล์ ดูรูปที่ 2 และตาราง 2

หมายเหตุ

เมื่อวัดกระแสไฟฟ้า ให้วางตัวนำที่กึ่งกลางคีม โดยใช้เครื่องหมาย จัดแนวที่คีม

ก่อนที่จะวัดค่า dc ให้กด  เพื่อให้ค่าที่อ่านได้ถูกต้อง การตั้งค่ามิเตอร์เป็นศูนย์จะลบค่าออฟเซต dc จากการอ่านค่า ฟังก์ชันตั้งค่าศูนย์จะทำงานเฉพาะในตำแหน่งการวัดกระแสไฟฟ้า dc ของสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีเท่านั้น

หมายเหตุ

ก่อนที่จะปรับค่ามิเตอร์เป็นศูนย์ ให้ตรวจสอบว่าคิมปิดอยู่และไม่มีตัวนำไฟฟ้าอยู่ในคิม

ในการวัดกระแสไฟฟ้า ac หรือ dc:

1. หมุนสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีไปที่ฟังก์ชันที่ต้องการ คุณควรเห็น **A** บนหน้าจอ แสดงว่าการวัดมาจากคิม


หมายเหตุ

เมื่อกระแสที่วัดมากกว่า $< 0.5 \text{ A}$ จุดกึ่งกลางในไอคอนจอแสดงผล **A** จะกะพริบ เมื่อกระแส $> 0.5 \text{ A}$ จุดกึ่งกลางจะคงที่

2. ถ้าวัดกระแส dc โปรดรอให้จอแสดงผลคงที่ และกดปุ่ม ZERO เพื่อปรับค่ามิเตอร์เป็นศูนย์
3. เปิดคิมโดยกดปุ่มเปิดคิมและใส่ตัวนำไฟฟ้าในคิม
4. ปิดคิมและให้ตัวนำไฟฟ้าอยู่กึ่งกลางโดยใช้เครื่องหมายจัดแนว
5. ดูค่าที่อ่านได้บนจอแสดงผล รูปที่ 4

หมายเหตุ

กระแสที่ไหลในทิศทางตรงข้ามกันจะหักลบกัน ถ้ากระแสไหลในทิศทางตรงกันข้าม ให้อ่านตัวนำในคิมครึ่งละหนึ่งตัว รูปที่ 4

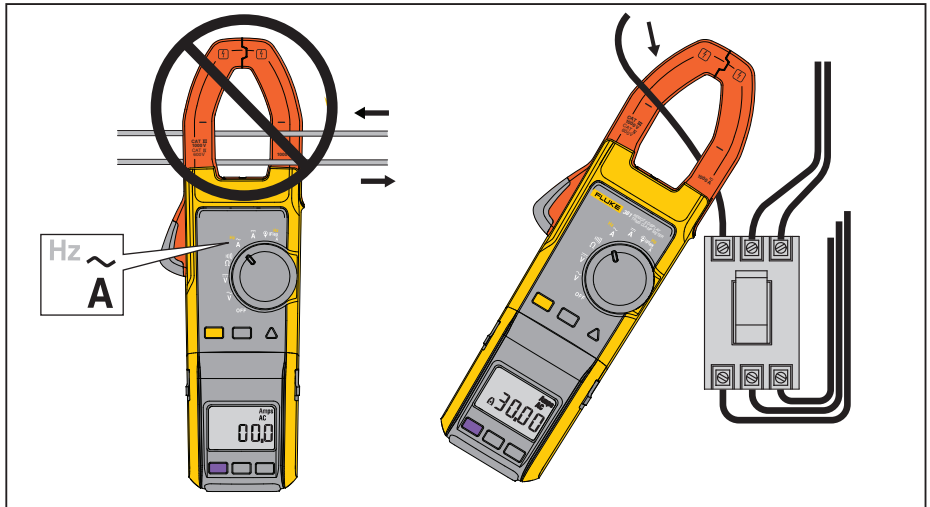

ghn04.eps

รูปที่ 4 การวัดกระแสไฟฟ้าด้วยคีม

กระแสไฟฟ้า AC (ที่วัดกระแสแบบยึดหมุน)

⚠️ ⚠️ คำเตือน

เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ:



อย่าใช้ที่วัดกระแสแบบยึดหมุนรอบๆ หรือถอดจากตัวนำ LIVE ที่มีอันตราย
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษระหว่างการติดตั้งและถอดที่วัดกระแสแบบยึดหมุน
คายพลังงานให้กับการติดตั้งขณะทดสอบ หรือสวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม

ในการใช้ที่วัดกระแสแบบยึดหมุน ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. ต่อที่วัดกระแสแบบยึดหมุนเข้ากับมิเตอร์ ดรูปรูปที่ 5
2. ต่อส่วนที่ยึดหมุนของที่วัดกระแสแบบยึดหมุนรอบๆ ตัวนำไฟฟ้า
ถ้ามีการเปิดปลายของที่วัดกระแสแบบยึดหมุนเพื่อเชื่อมต่อ โพรตปิดและล็อคเข้าที่ ดรูยละเอียดในรูปที่ 5 คุณควรได้ยินเสียงและรู้สึกวาล็อคของที่วัดกระแสแบบยึดหมุนล็อคเข้าที่

หมายเหตุ

เมื่อวัดกระแสไฟฟ้า ให้ตัวนำไฟฟ้าอยู่กึ่งกลางของที่วัดกระแสแบบยึดหมุน ถ้าเป็นไปได้
โปรดอย่าวัดค่าใกล้กับตัวนำอื่นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

3. ให้ขั้วลอคของที่วัดอยู่ห่างจากตัวนำไฟฟ้ามากกว่า 2.5 ซม. (1 นิ้ว)
4. หมุนสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีไปที่  เมื่อสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง 
จะปรากฏบนจอแสดงผล แสดงว่าการอ่านค่าจะมาจากที่วัดกระแสแบบยึดหมุน

หมายเหตุ

เมื่อกระแสที่วัดมากกว่า $< 0.5 \text{ A}$ จุดกึ่งกลางในไอคอนจอแสดงผล (A) จะกะพริบ เมื่อกระแส $> 0.5 \text{ A}$ จุดกึ่งกลางจะคงที่

5. โปรดสังเกตค่าปัจจุบันบนจอแสดงผลของมิเตอร์


ถ้าที่วัดกระแสแบบยึดหยุ่นไม่ทำงานตามที่คาดหมาย:

1. ตรวจสอบระบบล๊อคเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเชื่อมต่อและปิดอย่างถูกต้อง และตรวจสอบความเสียหายที่อาจมีขึ้น ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ ระบบล๊อคจะไม่สามารถปิดอย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบสายเคเบิลระหว่างที่วัดกระแสแบบยึดหยุ่นและมิเตอร์เพื่อดูความเสียหาย
3. ตรวจสอบว่าสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (iFlex^{Hz}_A)

แรงดันไฟฟ้า AC และ DC


ในการวัดแรงดันไฟฟ้า ac หรือ dc:

1. หมุนสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีไปที่ฟังก์ชันที่ต้องการ (\tilde{V} หรือ \bar{V})
2. ต่อสายวัดทดสอบสีดำเข้ากับขั้ว **COM** และสายวัดทดสอบสีแดงเข้ากับขั้ว **VΩ** รูปที่ 6
3. วัดแรงดันไฟฟ้าด้วยการสัมผัสสายวัดกับจุดทดสอบที่ต้องการของวงจร ดูค่าที่อ่านได้บนจอแสดงผล

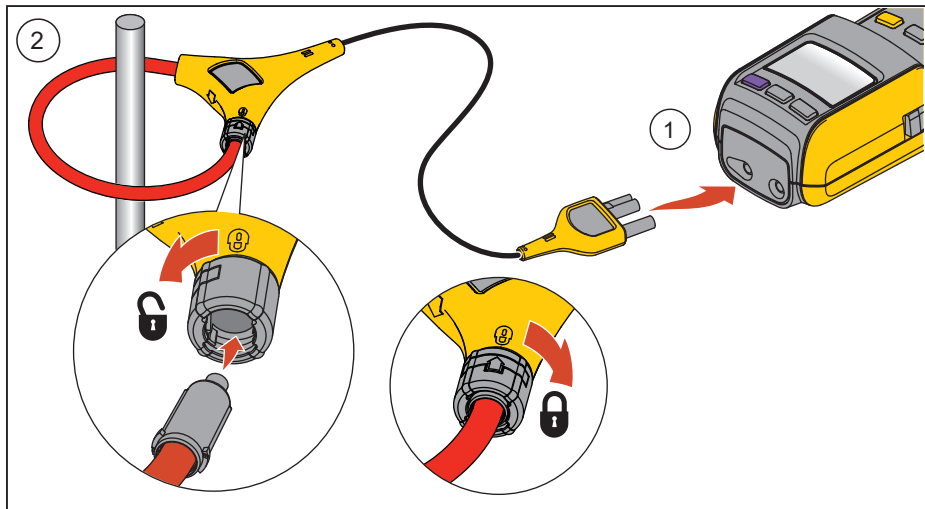

ghn09.eps

รูปที่ 5 การต่อที่วัดกระแสแบบยึดหมุน

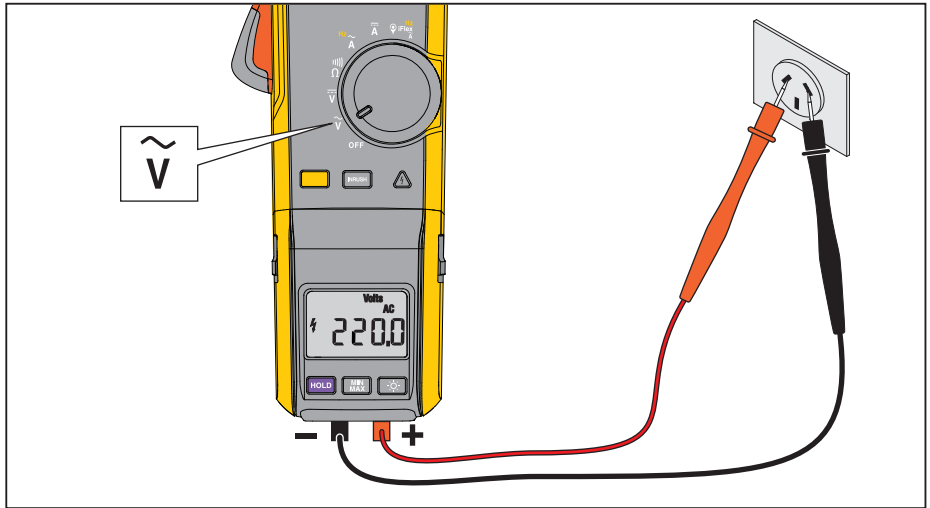

รูปที่ 6 การวัดด้วยสายวัดทดสอบ (แสดงแรงดันไฟฟ้า AC)

ความต้านทาน/ภาวะต่อเนื่อง

ในการวัดความต้านทานหรือภาวะต่อเนื่อง:

1. หมุนสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีไปที่ Ω
2. ปิดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรที่ทดสอบ
3. ต่อสายวัดทดสอบสีดำเข้ากับขั้ว **COM** และสายวัดทดสอบสีแดงเข้ากับขั้ว $V\Omega$
4. วัดความต้านทานไฟฟ้าด้วยการสัมผัสสายวัดกับจุดทดสอบที่ต้องการของวงจร
5. ดูค่าที่อ่านได้บนจอแสดงผล

ถ้าความต้านทาน < 30 Ω , ภาวะต่อเนื่องจะแสดงเป็นเสียงแบบต่อเนื่อง ถ้าจอแสดงผลแสดงค่า **OL** แสดงว่าวงจรเปิดอยู่


การวัดกระแสไฟฟ้า Inrush (คีมและที่วัดกระแสแบบยึดหมุน)

มิเตอร์สามารถวัดค่ากระแส inrush เริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นอุปกรณ์ เช่น มอเตอร์หรือบัลลาสต์ ในการวัดกระแส inrush:

1. ขณะที่อุปกรณ์ที่จะวัดปิดอยู่ ให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันแบบโรตารีของมิเตอร์ไปที่ $\overset{\text{Hz}}{\sim} \bar{A}$, \bar{A} หรือ $\phi_{IF\overset{\text{Hz}}{\sim} \bar{A}}$ ถ้าใช้ที่วัดกระแสแบบยึดหมุนในการวัด
2. จัดตำแหน่งคีมอยู่ที่กึ่งกลาง หรือที่วัดกระแสแบบยึดหมุนรอบๆ สายที่มีกระแส (Live) ของอุปกรณ์
3. กด **INRUSH** ที่มิเตอร์
4. เปิดอุปกรณ์ที่จะทดสอบ กระแส inrush (กระชาก) จะปรากฏบนจอแสดงผลของมิเตอร์ ทุกรูปที่ 7

Remote Display True-rms Clamp Meter

การวัด

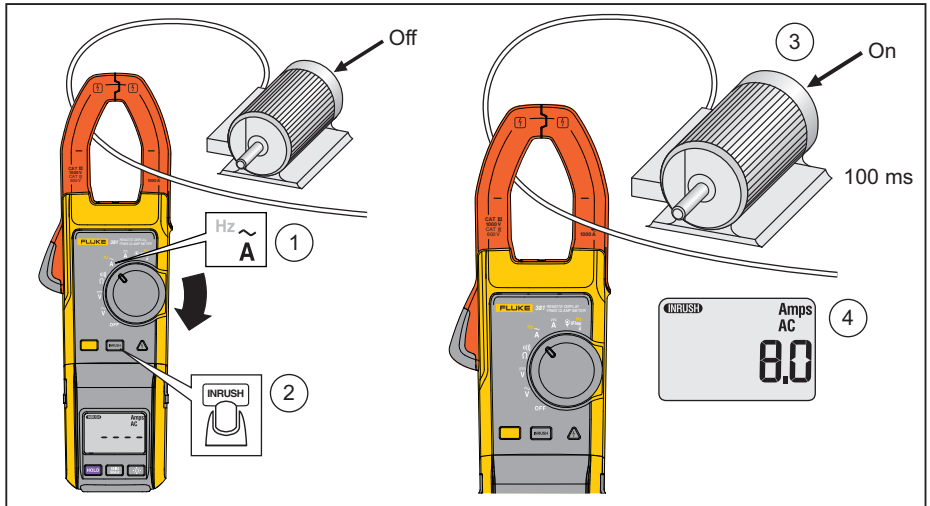

ghn11.eps

รูปที่ 7 การวัดกระแส Inrush

การวัดความถี่ (คิมและที่วัดกระแสแบบยึดหมุน)

ในการวัดความถี่:

1. หมุนสวิตซ์ฟังก์ชันแบบโรตารีของมิเตอร์ไปที่ $\text{Hz} \sim$ หรือ IFHz ถ้าใช้ที่วัดกระแสแบบยึดหมุนในการวัด
2. จัดตำแหน่งคิมอยู่กึ่งกลาง หรือที่วัดกระแสแบบยึดหมุนรอบๆ แหล่งที่มาของการวัด
3. กด ^{ZERO} ที่มิเตอร์เพื่อเปลี่ยนเป็น **เฮิร์ตซ์** ค่าความถี่จะปรากฏบนจอแสดงผลของมิเตอร์

การบำรุงรักษา

⚠️⚠️ คำเตือน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ
การซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบที่ไม่ได้กล่าวถึงในคู่มือนี้ควรดำเนินการโดยบุคคลที่มีความ
ชำนาญเท่านั้น

การทำความสะอาดมิเตอร์และที่วัดกระแสแบบยึดหมุน

⚠️⚠️ คำเตือน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต
ให้นำสัญญาณอินพุตทั้งหมดออกก่อนที่จะทำความสะอาด

⚠️ ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมิเตอร์
โปรดอย่าใช้อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือสารทำลายคลอรีเนตเพื่อการทำมาสะอาด
สารละลายเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับพลาสติกที่ใช้ในมิเตอร์ อย่าจุ่มมิเตอร์ลงในน้ำ

ทำความสะอาดกรอบเครื่องมือด้วยผ้าหมาดและน้ำสบู่อ่อนๆ


การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวมิเตอร์ ให้ดูรูปที่ 8:

1. ปิดมิเตอร์
2. ใช้ไขควงปากแบนเพื่อคลายสกรูของฝาปิดแบตเตอรี่ที่ฐานของมิเตอร์ และถอดฝาดออกจากด้านล่าง
3. ถอดแบตเตอรี่ออก
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ AAA ใหม่สามก้อน
5. ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับเข้าที่ด้านล่างของกรอบมิเตอร์และขันสกรูให้แน่น

ถ้าต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่โมดูลจอแสดงผล ให้ดูรูปที่ 8:

1. ปิดมิเตอร์
2. ปลดลิ้อคสองตัวที่ด้านข้างของมิเตอร์เพื่อถอดโมดูลจอแสดงผล
3. ที่ด้านล่างของจอแสดงผล จะมีส่วนเรียบที่กึ่งกลางโมดูล ใช้นิ้วดันและเลื่อนฝาปิดเข้าหาตัวเพื่อเปิดช่องใส่แบตเตอรี่
4. ถอดแบตเตอรี่ออก
5. เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ AAA ใหม่สองก้อน
6. เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่เข้าที่
7. ต่อโมดูลจอแสดงผลกับฐานของมิเตอร์และเปิดมิเตอร์

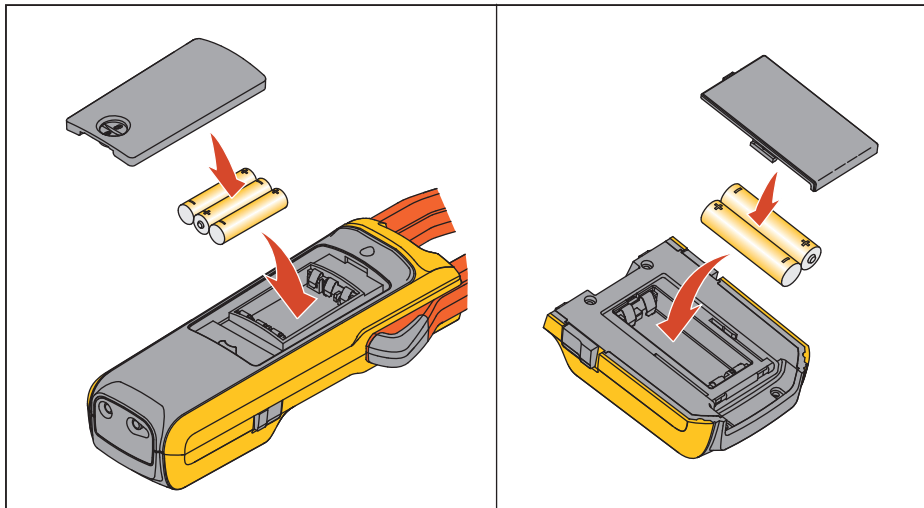

ghn03.eps

รูปที่ 8 การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้

ตาราง 5 ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้


คำอธิบาย	จำนวน	หมายเลขชิ้นส่วนของ Fluke
แบตเตอรี่, AAA 1.5 V	5	2838018
ฝาปิดแบตเตอรี่ - จอแสดงผล	1	3625529
ฝาปิดแบตเตอรี่ - ฐานของมิเตอร์	1	3766406
Fluke 381 Remote Display	1	3766445
กล่องแบบนุ่ม	1	3752973
คู่มือผู้ใช้	1	3538357

ข้อมูลจำเพาะ**ข้อมูลจำเพาะด้านไฟฟ้า****กระแส AC ผ่านคิม**

ช่วง	999.9 A
ความละเอียด.....	0.1 A
ความแม่นยำ.....	2 % \pm 5 หลัก (10-100 เฮิร์ตซ์)
	5 % \pm 5 หลัก (100-500 เฮิร์ตซ์)
แคปซิตแพลคเตอร์ (50/60 เฮิร์ตซ์).....	3 @ 500 A
	2.5 @ 600 A
	1.42 @ 1000 A
	เพิ่ม 2 % สำหรับ C.F. > 2

กระแสไฟฟ้า AC ผ่านที่วัดกระแสแบบยึดหยุน

ช่วง	999.9 A / 2500 A (45 เฮิร์ตซ์ – 500 เฮิร์ตซ์)
ความละเอียด.....	0.1 A / 1 A
ความแม่นยำ.....	3 % \pm 5 หลัก
ครอสต์แพคเตอร์ (50/60เฮิร์ตซ์).....	3.0 ที่ 1100 A 2.5 ที่ 1400 A 1.42 ที่ 2500 A เพิ่ม 2 % สำหรับ C.F. > 2

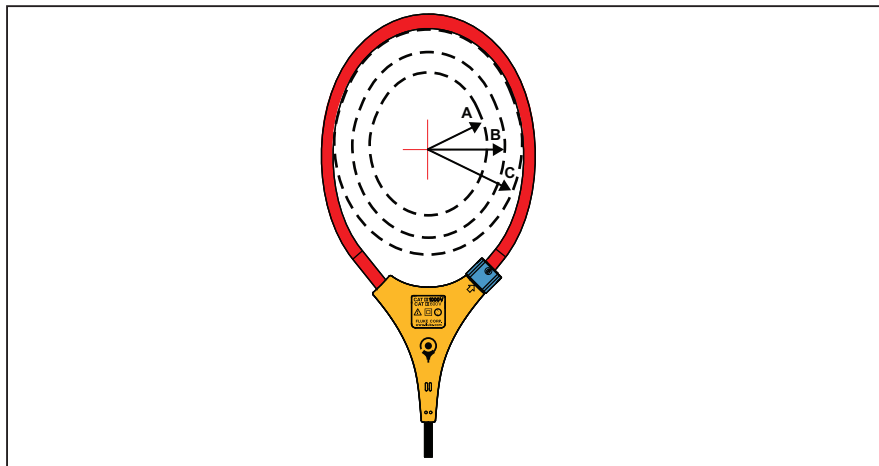ความไวของตำแหน่ง

ghn12.eps

รูปที่ 9 ความไวของตำแหน่ง

ระยะห่างจากค่าที่ดีที่สุด	i2500-10 Flex	i2500-18 Flex	ข้อผิดพลาด
A	0.5 นิ้ว (12.7 มม.)	1.4 นิ้ว (35.6 มม.)	± 0.5 %
B	0.8 นิ้ว (20.3 มม.)	2.0 นิ้ว (50.8 มม.)	± 1.0 %
C	1.4 นิ้ว (35.6 มม.)	2.5 นิ้ว (63.5 มม.)	± 2.0 %
ความไม่แน่นอนของการวัดจะถือว่าตัวนำหลักอยู่กึ่งกลางในตำแหน่งที่ดีที่สุด ไม่มีสนามแม่เหล็กหรือไฟฟ้าภายนอก และอยู่ภายในช่วงอุณหภูมิที่ทำงาน			

กระแสไฟฟ้า DC

ช่วง	999.9 A
ความละเอียด.....	0.1 A
ความแม่นยำ.....	2 % ±5 หลัก

แรงดันไฟฟ้า AC

ช่วง	600 V /1000 V
ความละเอียด.....	0.1 V / 1 V
ความแม่นยำ.....	1.5 % ± 5 หลัก (20 – 500 เฮิร์ตซ์)

แรงดันไฟฟ้า DC

ช่วง 600.0 V / 1000 V

ความละเอียด 0.1 V / 1 V

ความแม่นยำ 1 % \pm 5 หลัก**ความถี่ - ผ่านคิม**

ช่วง 5.0 – 500.0 เฮิรตซ์

ความละเอียด 0.1 เฮิรตซ์

ความแม่นยำ 0.5 % \pm 5 หลักระดับทริกเกอร์ 5 – 10 เฮิรตซ์, ≥ 10 A10 – 100 เฮิรตซ์, ≥ 5 A100 – 500 เฮิรตซ์, ≥ 10 A

ความถี่ผ่านที่วัดกระแสแบบยึดหยุ่น

ช่วง	5.0 ถึง 500.0 Hz
ความละเอียด.....	0.1 เฮิร์ตซ์
ความแม่นยำ.....	0.5 % ± 5 หลัก
ระดับทริกเกอร์	5 ถึง 20 เฮิร์ตซ์, ≥ 25 A
	20 ถึง 100 เฮิร์ตซ์, ≥ 20 A
	100 ถึง 500 เฮิร์ตซ์, ≥ 25 A

ความต้านทาน

ช่วง	600 Ω/6 kΩ/60 kΩ
ความละเอียด.....	0.1 Ω/1 Ω/10 Ω
ความแม่นยำ.....	1 % ± 5 หลัก

ข้อมูลจำเพาะเชิงกล

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	277 มม. * 88 มม. * 43 มม. (55 มม. สำหรับจอแสดงผลผลระยะไกล)
น้ำหนัก	350 กรัม
ระยะเปิดของคีม	34 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางของที่วัดกระแสแบบยึดหยุ่น	7.5 มม.

ความยาวของสายที่วัดกระแสแบบยึดหยุน

(หัวถึงหัวต่ออิเล็กทรอนิกส์)..... 1.8 ม.

ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน.....-10 °C ถึง +50°C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ.....-40 °C ถึง +60 °C

ความชื้นในการทำงาน..... ไม่กลั่นตัว (< 10 °C)

≤ 90 % RH (ที่ 10 °C ถึง 30 °C)

≤ 75 % RH (ที่ 30 °C ถึง 40 °C)

≤ 45 % RH (ที่ 40 °C ถึง 50 °C)

(ไม่มีการกลั่นตัว)

ความสูงในการทำงาน.....2000 เมตร

ความสูงในการจัดเก็บ.....12,000 เมตร





EMI, RFI, EMC, RF..... EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006

ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006

ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008

Remote Display True-rms Clamp Meter

ข้อมูลจำเพาะ

	FCC Part 15 Subpart C Sections 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381
สัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ	เพิ่ม 0.1 x ความแม่นยำที่ระบุสำหรับแต่ละองศา C ที่เกินกว่า 28 °C หรือต่ำกว่า 18 °C
ความถี่ระบบไร้สาย	2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ ISM Band ระยะ 10 เมตร
มาตรฐานด้านความปลอดภัย	ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 ถึง 1000V CAT III, 600V CAT IV.
ระยะจนวนคู่	ตาม IEC 61010-2-032
ระยะความยาวตามผิวของจนวนคู่	ตาม IEC 61010-1
การอนุมัติของหน่วยงาน	   

381

คู่มือผู้ใช้
